

ARBETS- INSTRUKTION



TykoFlex AB · Box 614 · SE-135 26 Tyresö · Sweden
Tel: +46 8 505 949 00 · Fax: +46 8 742 30 01
www.tykoFlex.se · info@tykoFlex.se

TERMINERINGSBOX T512

1. OBS om ingående kabel inte kommer uppifrån måste den kombinerade plåten för dragavlastning och kontaktfält vrids 180° se bild.

2. Preparera och installera inkommande kabel/dukt. Mantla av 1500 mm kabel. Vid spårelementskabel kapas spårelementet 65 mm från mantelkant och säkras i dragavlastaren.

3. Led inkommande fiber till kassett.

4. Skarva inkommande fiber mot 1000 mm fan-out. Placera fan-out hylsorna i hylshållaren i kassetten.

5. Led fan-outerna till kontaktfältet. Slinga in fibern så att inkommande och utgående fiber korsas från upplindning i underdel till kassett.

6. Led in patchen och installera dessa i mellanstyckena.

