

ARBETS- INSTRUKTION

**TYKO
FLEX**

TykoFlex AB • Box 614 • SE-135 26 Tyresö • Sweden
Tel: +46 8 505 949 00 • Fax: +46 8 742 30 01
www.tykoFlex.se • info@tykoFlex.se

KABELGENOMFÖRING TKT-S 1x11

Art nr: 11 212 850

1. Avlägsna krympslang på 18/16 mm anslutningsrör. Skär med kniv ett längsgående snitt i krympslangen, värm och drag av (som att skala en banan). Putsa ytan och fasa kanten med bifogad smärgelduk, prova därefter med skärring att den går på hela vägen.

2. Montera skärring enligt figur 1 och 2 nedan och se till att röret bottenar i packbox och går förbi o-ring tätningen. Kabelgenomföringen dras fast med 2 st 24 mm blocknycklar.

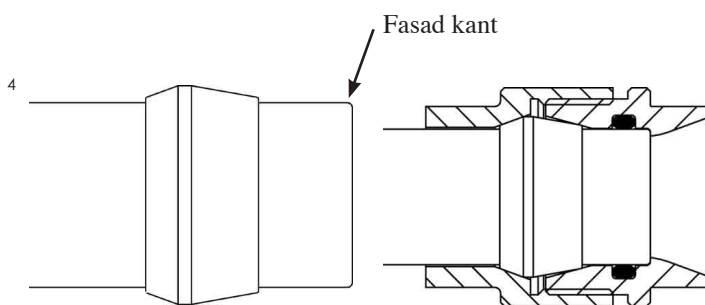


Fig 1

Fig 2

3. Lossa Multinippel för kabel som skall installeras.

4. Kabelns diameter bestämmer vilka ringar som skall användas. Se Fig 3.

5. Trä på metallnippel och brickor på kabel. Avmantla kabeln ca 2000 mm för förvaring i box och hantering i kassett. Rengör och märk upp fiber. Rengör kabel och klipp centrumelement ca 100 mm från mantelkant och för in kabel i skarvbox.

6. Måtta centrumelementet vid dragavlastarna och se till att mantelkant kommer ca 20 mm in i boxen. Märk kabel vid genomföring. Se bild 2 och 3.

7. Drag ut kabeln en bit och gör märke nr två 30 mm ifrån märke ett mot box. Se bild 4. OBS! Placera brickorna på var sida om markering.

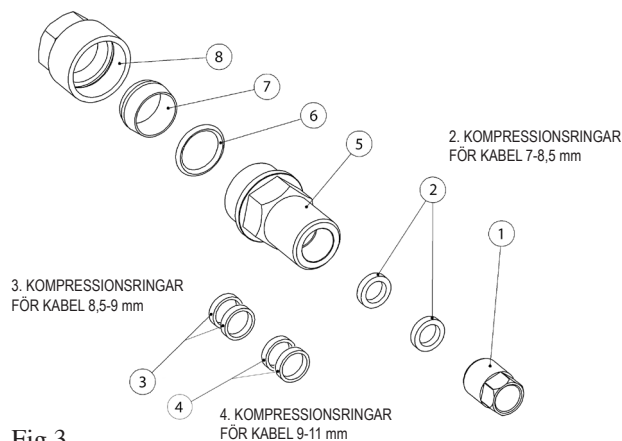


Fig 3

Pos.	Antal	Art nr	Benämning
1	1	51207360	Packboxnippel M16 x 1.5
2	2	51207414	Kompressionsring \varnothing 13.9/8.5
3	2	51207411	Kompressionsring \varnothing 13.9/9.5
4	2	51207413	Kompressionsring \varnothing 13.5/11.5
5	1	51207112	Packbox TKT-S 1x11 mm
6	1	71320210	O-ring 17,3 x 2,4 Nitril
7	1	71209200	Skärring TKT-S \varnothing 18
8	1	51207340	Packbox - mutter TKT-S \varnothing 18

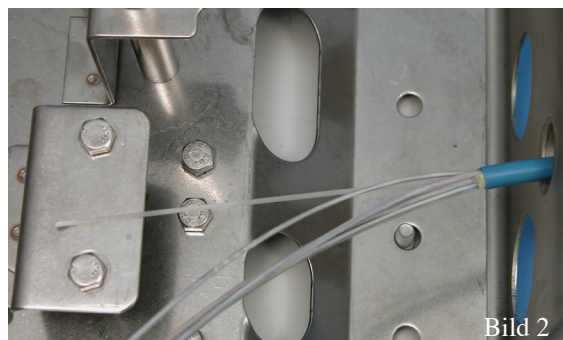


Bild 2

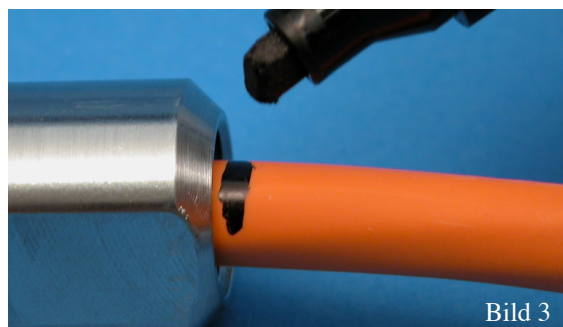


Bild 3



Bild 4

8. Linda på vulktape mellan markeringarna och sträck ut tapen till ungefär halv bredd under pålindning tills bulan har tjocklek och utseende enligt Bild 5 och 6. Kontrollera diameter med en blocknyckel 14 mm.

9. För in kabeln i huset och drag åt nippeln långsamt tills den bottenar. Ett 1/4 varv per sekund tillåter Nitton att flyta ut och fylla upp i kavitet.

Använd blocknyckel 14 mm på nippel och håll fast packbox med blocknyckel 24 mm. Efter att kabel fixerats i genomföring dras centrumelementet fast i dragavlastare.

10. Efter avslutad installation rekommenderas kontroll av täthet med:

Tykoflex Täthetstest

Art nr: 11 216 115

E-nr: E164 90 38



Bild 5

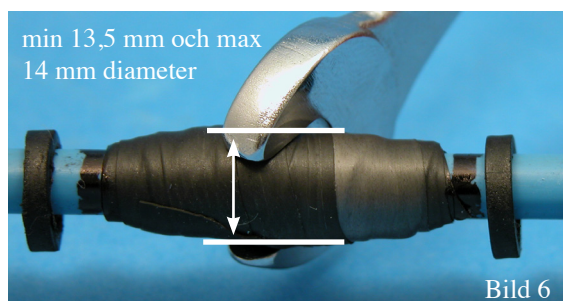


Bild 6